

# การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำของน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูเรือ

## Comparison of Water Quality of Waterfalls in Phu Ruea National Park

สุนันทา เนตະคำ<sup>1</sup>, สุนันทา เลาวัณย์ศรี<sup>2\*</sup>

Sunanta Natakam<sup>1</sup>, Sunantha Laowansiri<sup>2\*</sup>

Received : 1 May 2018 ; Accepted : 16 July 2018

### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยศึกษาน้ำตกจำนวน 4 แห่ง คือ น้ำตกหวยไฝ น้ำตกหินสามชั้น น้ำตกห้วยเตย และน้ำตกเลิศพบ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำด้วยวิธีการจ้วงตัก ช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 3 ช่วง คือ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวแน่น ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยว疏งสุด เก็บตัวอย่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 – เดือนกรกฎาคม 2558 พารามิเตอร์ที่ใช้ค่าระดับคุณภาพน้ำตก ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ ความชุ่ม ปีโอดี ออกซิเจนละลายน้ำ ทีเคเอ็น ของแข็งแขวนลอย และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด

ผลการศึกษาคุณภาพน้ำผิดนิยมของน้ำตกทั้ง 4 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำของน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยว疏งสุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิดนิยมประเภทที่ 4 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ พบว่า น้ำตกหวยไฝ น้ำตกหินสามชั้น และน้ำตกเลิศพบ จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิดนิยมประเภทที่ 4 ในขณะที่น้ำตกห้วยเตยช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิดนิยมประเภทที่ 3 ในขณะที่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวแน่น น้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้ง 4 แห่ง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิดนิยมประเภทที่ 5

**คำสำคัญ:** คุณภาพน้ำ น้ำตก อุทยานแห่งชาติภูเรือ

### Abstract

The purpose of this research was to study waterfall quality of Phu Ruea National Park. Four waterfalls were selected as sampling locations; namely Huai Phai Waterfall, Hin Sam Chan Waterfall, Huai Toei Waterfall and Lead Phob Waterfall. Grab samples and water samples were collected in three periods; during low, medium and high number of tourists. Samples were collected from 08:00 am to 04:00 pm during February 2015 - July 2015. Waterfall quality parameters were pH, Temperature, Turbidity, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Suspended Solids (SS) and Total Coliform Bacteria. The magnitude of the treatment was analyzed by One Way ANOVA. In addition, the data obtained were analyzed by computer program, mean, standard deviation with the Least Significance Difference (LSD) method which was set at 0.05 level of significance.

During the period of high number of tourists, water quality was classified in the 4<sup>th</sup> class of surface water quality standard. During the period of medium number of tourists, Huai Phai Waterfall, Hin Sam Chan Waterfall and Lert Phob Waterfall were also classified in the 4<sup>th</sup> class surface water quality standard, while Huai Toei Waterfall was classified in the 3<sup>rd</sup> class surface water quality standard. During the period of low number of tourists, water qualities of the four waterfalls were classified in the 5<sup>th</sup> class surface water quality standard.

**Keywords:** Water Quality, Waterfall, Phu Ruea National Park

<sup>1</sup> นิสิตปริญญาโท, <sup>2</sup>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอแก้งกระจาน จังหวัดมหาสารคาม 44150

<sup>1</sup> Graduate students, <sup>2</sup> Asst.Prof., Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantharawichai District, Mahasarakham 44150, Thailand

\* Corresponding author; Asst. Prof. Sunantha Laowansiri, Ph.D. Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantharawichai District, Mahasarakham 44150, Thailand. E-mail: sunantha.l@msu.ac.th

## บทนำ

อุทัยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่ขنانนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชื่อโงกพาี้นอยกมาดูคล้ายเรือ สำเภาใหญ่ และที่ร้านบนยอดเขา มีลักษณะคล้ายห้องเรือ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2522 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 16 ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดน้ำใจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยไฝ น้ำตกพินสามชั้น น้ำตกห้วยเตียวและน้ำตกเลิศพบ<sup>1</sup> เป็นต้น นักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2554, 2555 และ 2556 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 132,435 140,907 และ 94,871 คน ตามลำดับ โดยเดือนที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือเดือนธันวาคม<sup>2</sup> การปล่อยให้มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มากเกินการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวจากก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอุทยาน เช่น ปัญหามลพิษทางน้ำจากการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อกุณภาพน้ำของน้ำตกปัญหาการทิ้งขยะจากการท่องเที่ยว การทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากความไม่ตั้งใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติจากกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และอาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบคุณภาพน้ำของน้ำตกกับเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ

## วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำของน้ำตกกับเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด

## อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

### 1. วัสดุและอุปกรณ์

1. กระบอกและขวดเก็บน้ำ
2. เครื่องมือในการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน
3. บีกเกอร์
4. หลอดหยด
5. เครื่องซั่งอย่างละอียด
6. ถ้วยระเหย 100 มล.
7. ชุดกรอง
8. กรวยบุคเนอร์ขนาด 100 ลบ.ซม.
9. ขวดรูปชมพู่
10. กระบอกตรวจ
11. อุปกรณ์กรองประกอบด้วยที่ยืด Filter แบบ Gooch crucible adapter

### 2. วิธีการศึกษา


การเก็บตัวอย่างน้ำ 3 ช่วง คือ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด เก็บตัวอย่างน้ำเวลา 08.00 น.-16.00 น. โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - เดือนกรกฎาคม 2558

### สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ น้ำตก 4 แห่ง ได้แก่ น้ำตกห้วยไฝ น้ำตกพินสามชั้น น้ำตกห้วยเตียว และน้ำตกเลิศพบ (Figure 1)

### การเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำตาก โดยเก็บตัวอย่างแบบจังหวัด (Garb sample) การเก็บตัวอย่างน้ำตากเพื่อวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ ความชุ่น พีเอช ออกซิเจนและลายน้ำ ของแข็งแขวนลอย บีโอดี และทีเคเอ็น โดยเก็บน้ำตากที่กึ่งกลางความกว้างและความลึกของลำน้ำ และเลือกเก็บน้ำที่บริเวณน้ำค่อนข้างนิ่งและอยู่ห่างออกจากบริเวณน้ำตก ในขณะที่ค่าแม่ค่าเรียโคลิฟอร์มหั้งหมุดเก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร

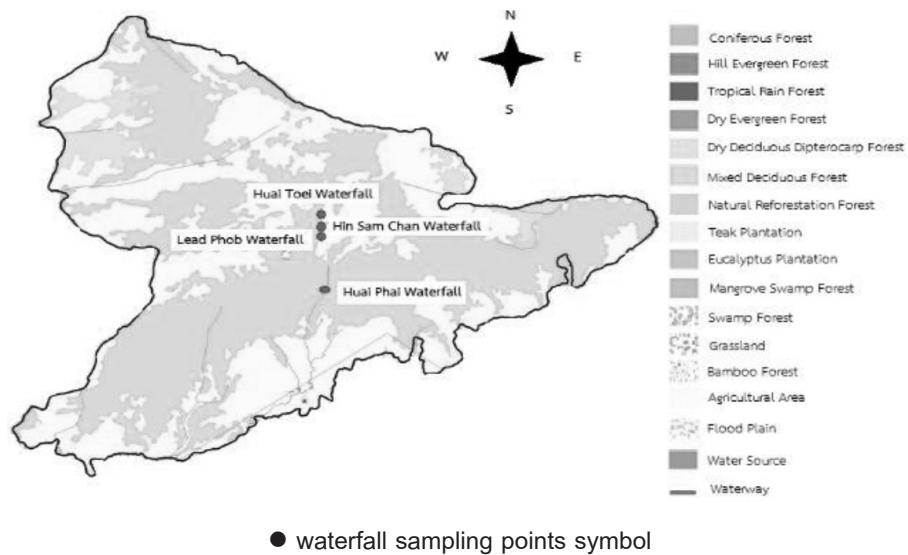

**Figure 1** Waterfall sampling points of Phu Ruea National Park

### วิธีการทดลอง

ทำการเก็บตัวอย่างแต่ละแห่ง 4 ครั้ง (แต่ละครั้ง วิเคราะห์ 3 ชั้ม) โดยงานวิจัยเป็นเชิงสำรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ผู้จัดใช้แผนการทดลองแบบ  $4 \times 3$  Factorial in CRD โดยมีปัจจัยหลัก ได้แก่

Huai Phai = น้ำตกห้วยไฝ

Hin Sam Chan = น้ำตกหินสามชั้น

Huai Toe = น้ำตกห้วยเตย

Lead Phob = น้ำตกเลิศพบ

ปัจจัยรอง ได้แก่

Low visitor = ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย คือ ช่วงวันทำการวันจันทร์-ศุกร์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81 คน

Medium visitor = ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ คือ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 219 คน

High visitor = ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด คือ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 353 คน

ดังนั้นการทดลองนี้จึงประกอบด้วย 12 Treatment combination ดังนี้

1. Treatment 1 (T1) = Huai Phai + Low visitor

2. Treatment 2 (T2) = Huai Phai + Medium visitor
3. Treatment 3 (T3) = Huai Phai + High visitor
4. Treatment 4 (T4) = Hin Sam Chan + Low visitor
5. Treatment 5 (T5) = Hin Sam Chan + Medium visitor
6. Treatment 6 (T6) = Hin Sam Chan + High visitor
7. Treatment 7 (T7) = Huai Toe + Low visitor
8. Treatment 8 (T8) = Huai Toe + Medium visitor
9. Treatment 9 (T9) = Huai Toe + High visitor
10. Treatment 10 (T10) = Lead Phob + Low visitor
11. Treatment 11 (T11) = Lead Phob + Medium visitor
12. Treatment 12 (T12) = Lead Phob + High visitor

**Table 1** Analysis of waterfalls sample

Parameter	Method of analysis
pH	pH Meter
Temperature	Thermometer measurement during sampling
Turbidity	Turbidity Meter
BOD (Biochemical Oxygen Demand)	Azide Modification at 20 °C for 5 consecutive days
DO (Dissolved oxygen)	Azide Modification
Total Kjeldahl Nitrogen	Kjeldahl
Suspended Solid	Glass Fiber Filter at temperature 103-105 °C
Total Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation Technique

ทำการทดลอง 4 ชั้น ในแต่ละ Treatment combination และวัดค่าพารามิเตอร์ ดังนี้

- pH
- Temperature
- Turbidity
- Biochemical Oxygen Demand
- Dissolved Oxygen
- Total Kjeldahl Nitrogen
- Suspended Solid
- Total Coliform Bacteria

ซึ่งวิเคราะห์น้ำตักในงานวิจัยดัง Table 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย<sup>3</sup>

#### การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของชุดทดลองตัวอย่าง แต่ละชุดมี 4 ชั้น จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ทดสอบอิทธิพลของทรีทเม้นต์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย วิธี Least Significance Difference (LSD) โดยใช้ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( $P<0.05$ )<sup>4,5</sup>

#### ผลการศึกษาและอภิปรายผล

##### คุณภาพน้ำตักทางกายภาพ

น้ำตักทั้ง 4 แห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ พบร่วมกันน้ำตักทินสามชั้น มีลักษณะค่อนข้างชุ่น และมีกลิ่นเหม็นซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทับกมเนื่องจากน้ำตักแห่งนี้ไม่มีการไหลของน้ำตัก มีน้ำขัง ในหน้าแล้งมีน้ำแห้งขอด มีนักท่องเที่ยวมากเพราะเป็นน้ำตักที่อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานไม่ต้องเดินไกลน้ำตักห้วยไฝลักษณะของน้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่นแต่มีความชุ่นอยู่บ้างเล็กน้อย ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว เนื่องจากน้ำตักห้วยไฝ อยู่ใกล้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากน้ำตักห้วยเตยลักษณะของน้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่นและมีความชุ่นเล็กน้อย น้ำตักเลิศพบ ลักษณะสีของน้ำใสมาก ไม่มีกลิ่น เนื่องจากมีการไหลของน้ำและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเที่ยว เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยาน

การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำตักทั้ง 4 แห่งของอุทยานแห่งชาติภูเรือ

Table 2 แสดงอิทธิพลร่วมระหว่างชนิดน้ำตัก และชนิดของช่วงจำนวนนักท่องเที่ยว ( $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6, T_7, T_8, T_9, T_{10}, T_{11}$  และ  $T_{12}$ ) กับความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ของคุณภาพน้ำ

**Table 2** The interaction between type of waterfall and type of visitor number period for the relationship of the various waterfall quality parameter

Parameters	Waterfall + Visitor number period												SEM value	
	Huai Phai			Hin Sam Chan			Huai Toe			Lead Phob				
	Low (T1)	Medium (T2)	High (T3)	Low (T1)	Medium (T2)	High (T3)	Low (T1)	Medium (T2)	High (T3)	Low (T1)	Medium (T2)	High (T3)		
pH	6.667	6.870	6.838	5.805	5.862	5.525	5.050	5.790	5.625	6.117	6.300	5.713	0.266	
Temperature (°C)	24.900	23.400	23.200	23.625	21.625	22.900	25.025	24.000	22.775	25.350	23.650	24.575	1.247	
Turbidity (NTU)	6.328	3.963	8.365	12.678	7.833	15.787	9.175	8.218	6.285	3.380	3.803	7.315	2.798	
BOD (mg/L)	5.900	3.100	5.830	6.235	1.925	5.700	7.495	2.513	3.873	7.750	2.045	2.335	2.122	
DO (mg/L)	6.630	3.040	2.100	5.603	8.353	5.155	19.420	5.028	4.860	5.935	4.535	4.650	3.874	
TKN (mg/L)	2.020	2.153	2.390	1.555	1.360	2.490	2.550	1.605	2.080	1.690	1.625	1.355	0.372	
SS (mg/L)	2.068	1.563	2.165	3.175	3.758	4.827	3.588	5.740	4.015	2.562	1.737	3.075	0.646	
Total Coliform	95.950 <sup>b</sup>	122.650 <sup>b</sup>	125.750 <sup>b</sup>	91.050 <sup>b</sup>	115.150 <sup>b</sup>	236.075 <sup>a</sup>	96.750 <sup>b</sup>	123.500 <sup>b</sup>	94.243 <sup>b</sup>	141.450 <sup>b</sup>	115.138 <sup>b</sup>	148.750 <sup>b</sup>	20.583	
Bacteria (MPN/100 mL)													0.005	

**Remark:** pH is Potential of Hydrogen Ion, BOD is Biochemical Oxygen Demand, DO is Dissolved Oxygen, TKN is Total Kjeldahl Nitrogen, SS is Suspended Solid, SEM is Standard Error in Mean; ( ) is parameter of unit

a, b with difference letter show significant statistical difference ( $P < 0.05$ )

**Table 3** The interaction type of waterfall and type of visitor number period for the relationship of the various waterfall quality parameters

Parameters	Type of waterfall			SEM	P- value	Type of visitor number period	SEM	P- value
	Huai Phai	Hin Sam Chan	Huai Toei					
pH	6.792 <sup>a</sup>	5.731 <sup>b</sup>	5.488 <sup>b</sup>	6.043 <sup>b</sup>	0.154	<0.001	5.910 <sup>a</sup>	5.925 <sup>a</sup>
Temperature ( °C)	23.833 <sup>a</sup>	22.717 <sup>a</sup>	23.933 <sup>a</sup>	24.525 <sup>a</sup>	0.720	0.362	24.725 <sup>a</sup>	23.169 <sup>a</sup>
Turbidity (NTU)	6.218 <sup>b</sup>	12.099 <sup>a</sup>	7.893 <sup>a</sup>	4.832 <sup>b</sup>	1.616	0.018	7.890 <sup>a</sup>	5.954 <sup>a</sup>
BOD (mg/L)	4.943 <sup>a</sup>	4.620 <sup>a</sup>	4.627 <sup>a</sup>	4.043 <sup>a</sup>	1.225	0.963	6.845 <sup>a</sup>	2.396 <sup>b</sup>
DO (mg/L)	3.923 <sup>a</sup>	6.370 <sup>a</sup>	9.769 <sup>a</sup>	5.040 <sup>a</sup>	2.237	0.294	9.397 <sup>a</sup>	5.239 <sup>a</sup>
TKN (mg/L)	2.188 <sup>a</sup>	1.802 <sup>a</sup>	2.078 <sup>a</sup>	1.557 <sup>b</sup>	0.215	0.174	1.954 <sup>a</sup>	1.686 <sup>a</sup>
SS (mg/L)	1.932 <sup>c</sup>	3.920 <sup>a</sup>	4.448 <sup>a</sup>	2.458 <sup>b</sup>	0.373	<0.001	2.848 <sup>a</sup>	3.199 <sup>a</sup>
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	114.783 <sup>a</sup>	147.425 <sup>a</sup>	104.831 <sup>b</sup>	135.112 <sup>a</sup>	11.884	0.065	106.300 <sup>b</sup>	119.109 <sup>b</sup>
							151.204 <sup>a</sup>	10.292
								0.012

**Remark:** pH is Potential of Hydrogen Ion, BOD is Biochemical Oxygen Demand, DO is Dissolved Oxygen, TKN is Total Kjeldahl Nitrogen, SS is Suspended Solid,

SEM is Standard Error in Mean; ( ) is parameter of unit

a, b, c with difference letter show significant statistical difference ( $P<0.05$ )

ค่าพีอีช อุณหภูมิ ความชุ่น บีโอดี ออกรชีเจนและลายน้ำ ที่เคอีน และของแข็งแขวนลอย มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ในขณะที่แบคทีเรียโคลิฟอร์ม ทั้งหมดมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 และ Table 2 พบว่าแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 โดยพบว่าน้ำตกที่น้ำตกหินสามชั้น ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด (T6) มีค่าแบคทีเรีย โคลิฟอร์มสูงที่สุด เท่ากับ 236.075 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้ไม่มีการไฟ稍ของน้ำ และมีใบไม้ทับถม และมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากทำกิจกรรมมากที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้ ทำให้น้ำตกหินสามชั้นมีค่าแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด ที่สูงกว่าน้ำตกแห่งอื่นๆ ในขณะที่น้ำตกหัวไผ่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด น้ำตกหินสามชั้นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ น้ำตกหัวไผ่เตยช่วงที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด และน้ำตกเลิศพบช่วงที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติ และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 จากการศึกษาปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดค่าสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิดนิ<sup>6</sup> ประเภทที่ 2 ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร จากการวิจัยของแสงสรรค์ และนภวรรณ<sup>7</sup> ได้ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ำในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ พบว่าคุณภาพน้ำโดยภาพรวมบริเวณน้ำตกเอราวัณอยู่ในเกณฑ์ดี และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดโดยเฉลี่ยบริเวณน้ำตกเอราวัณมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงกลางวัน และสูงสุดเมื่อเวลา 16.00 น. เท่ากับ 553.00 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และมีแนวโน้มลดลงจนเริ่มคงที่เมื่อ 20.00 น. ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเวลาที่ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าสูงสุดจนถึงเวลาที่ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดลดลงจนมีแนวโน้มคงที่พบว่าใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

Table 3 แสดงอิทธิพลร่วมของชนิดน้ำตกกับความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ของคุณภาพน้ำทั้ง 4 แห่ง พบว่าค่าพีอีชมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 โดยค่าพีอีชของน้ำตกหัวไผ่สูงสุดเท่ากับ 6.792 ซึ่ง

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิดนิ<sup>6</sup> พบว่าค่าพีอีชของคุณภาพน้ำตามมาตรฐานจะอยู่ในช่วง 5-9 รองลงมาได้แก่น้ำตกเลิศพบ น้ำตกหินสามชั้น และน้ำตกหัวไผ่ ค่าความชุ่นมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ค่าความชุ่นสูงสุดคือน้ำตกหินสามชั้นและน้ำตกหัวไผ่ มีค่าความชุ่นเท่ากับ 12.099 เอ็นทีบี และ 7.893 เอ็นทีบี อาจมีสาเหตุมาจากน้ำตกหินสามชั้นมีใบไม้ร่วงทับถมและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากกว่าน้ำตกอื่นๆ ทำให้น้ำตกหินสามชั้นมีความชุ่นที่สูงกว่าน้ำตกอื่นๆ จากงานวิจัยของรพีพรรณ และเกศสุด<sup>7</sup> ได้ศึกษาผลการวัดค่าความชุ่นในน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 6 แห่ง ได้แก่น้ำตกวังกว้าง น้ำตกเพียงพบ น้ำตกเพียงพบใหม่น้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกชาราสรรค์และน้ำตกโคนพบ พบว่าค่าความชุ่น ในน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทั้ง 6 แห่ง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.73-8.11 เอ็นทีบี โดยน้ำตกวังกว้างมีค่าความชุ่นสูงสุดเท่ากับ 8.11 เอ็นทีบี พบว่าน้ำตกวังกว้างเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้สถานประกอบการมีการปล่อยน้ำทิ้งจากการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเหตุให้น้ำตกวังกว้างมีค่าความชุ่นสูงกว่าน้ำตกอื่นๆ โดยในการศึกษานี้ค่าของแข็งแขวนลอย มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ค่าของแข็งแขวนลอยสูงสุดคือน้ำตกหัวไผ่และน้ำตกหินสามชั้น มีค่าเท่ากับ 4.448 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.920 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาได้แก่น้ำตกเลิศพบ และน้ำตกหัวไผ่ มีค่าของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 2.458 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 1.932 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ในขณะที่ศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตก พบว่าไม่มีผลต่ออุณหภูมิ บีโอดี ออกรชีเจนและลายน้ำ ที่เคอีน และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดแต่เมื่อศึกษาอิทธิพลชนิดของช่วงจำนวนนักท่องเที่ยวพบว่าชนิดของช่วงจำนวนนักท่องเที่ยวไม่มีผลต่อค่าพีอีช อุณหภูมิความชุ่น ออกรชีเจนและลายน้ำ ที่เคอีน และของแข็งแขวนลอยในขณะที่ค่าบีโอดีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 โดยมีค่าบีโอดีมากที่สุดในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวอยู่และนักท่องเที่ยวสูงสุด มีค่าเท่ากับ 6.845 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 4.434 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติมีค่าบีโอดีน้อยที่สุดเท่ากับ 2.396 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างชนิดน้ำตก และชนิดของช่วงจำนวนนักท่องเที่ยว (T1 ถึง T12)

**Table 4** The surface water quality standards of waterfalls in Phu Ruea National Park

Tourist range	Waterfall	Surface water type
Low visitor	Huai Phai	Surface water source type 4
	Hin Sam Chan	Surface water source type 4
	Huai Toei	Surface water source type 4
	Lead Phob	Surface water source type 4
Medium visitor	Huai Phai	Surface water source type 4
	Hin Sam Chan	Surface water source type 4
	Huai Toei	Surface water source type 3
	Lead Phob	Surface water source type 4
High visitor	Huai Phai	Surface water source type 5
	Hin Sam Chan	Surface water source type 5
	Huai Toei	Surface water source type 5
	Lead Phob	Surface water source type 5

Table 4 แสดงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน<sup>6</sup> ของน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 คือ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุดสาหกรรม ซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวปกติน้ำตกหัวยี่ไก่ น้ำตกหินสามชั้น และน้ำตกเลิศพบ จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ในขณะที่น้ำตกหัวหยดเตย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 คือ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป ก่อน และการเกษตร และซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวห้อย น้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้ง 4 แห่ง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 คือ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคุณภาพและงานวิจัยของน้ำมูล<sup>9</sup> ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี และชีวิทยา บริเวณแม่น้ำท่าเจื่อนตอนกลาง และตอนล่าง โดยศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 เขต คือ เขตชุมชน เขตเกษตรกรรม และอุดสาหกรรม พบว่าเขตชุมชนมีคุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 และในเขตเกษตรกรรม และอุดสาหกรรม คุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 งานวิจัยของ

รายงานคลักษณ์ และชัยวัฒน์<sup>10</sup> ศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการวิจัยใช้วิธีเก็บ ตัวอย่างน้ำแบบตัวอย่างเดียวที่กลางแม่น้ำของแม่น้ำน่านในพื้นที่เกษตรกรรมอันได้แก่ อำเภอพรหมพิราม และชุมชนเมืองในเขต อำเภอเมือง พื้นที่ลักษณะน้ำที่มีความชุ่มชื้น ออกซิเจนละลายน้ำ และ บีโอดีของน้ำเดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2542-สิงหาคม 2543 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ พื้นที่ ความชุ่น ออกซิเจนละลายน้ำ และบีโอดี แปรผันตามฤดูกาลเป็นหลัก เมื่อน้ำคุณภาพน้ำมอาจดีมาก ประทับตราตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยประเภทที่ 1 มีคุณภาพดีที่สุดจนถึงประเภทที่ 5 มีคุณภาพแย่ที่สุด ผลปรากฏว่า คุณภาพน้ำโดยรวมส่วนใหญ่จัดเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 2-4 สรุปได้ว่าแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่ทั้งสองสามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ โดยแม่น้ำน่าน ซึ่งที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการทำอาหารในขณะที่คุณภาพน้ำซึ่งที่ไหลผ่านชุมชนเมืองสามารถนำน้ำไปใช้ เพื่อการอุดสาหกรรมได้ แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอพรหมพิราม มีคุณภาพดีกว่าซึ่งที่ไหลผ่านชุมชนเมือง และงานวิจัยพัชรี และคณะ<sup>11</sup> ได้ศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเมือง อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างน้ำในฤดูหนาว ฤดูแล้ง และฤดูฝน ปี 2545-2546 พบว่าน้ำมูลมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 3 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวได้

### สรุปผลการวิจัย

คุณภาพน้ำของน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พบร่วมน้ำตกพินามชั้น ซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดมีค่าเบปคที่เรียโคลิฟอร์มทั้งหมดมากที่สุด ส่งผลให้คุณภาพน้ำต่ำที่สุด เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้ไม่มีการไหลของน้ำ และมีใบไม้ทับถม และมีจำนวนนกท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมมากที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้ และเดินทางมาสะดวก โดยการศึกษาพบว่าซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด น้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือทั้ง 4 แห่ง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 เช่นเดียวกับซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวปกติ น้ำตกหัวยี่ไผ่ น้ำตกพินามชั้นและน้ำตกเลิศพบ จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 หัวยี่เตย จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวน้อย น้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือทั้ง 4 แห่ง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5

### ข้อเสนอแนะ

1. เสนอแนะให้อุทยานแห่งชาติภูเรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และมีการเพิ่มแนวทางในการปิดอุทยานภูเรือในช่วงฤดูแล้ง (หน้าร้อน) ที่น้ำตกแห่งขอด เพื่อพื้นฟูคุณภาพน้ำ และลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกุญแจน้ำตก

2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพน้ำตกในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรทำงานวิจัยทั้ง 3 ฤดู เป็นระยะเวลา 1 ปี

### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมงานกับเรา ประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

### เอกสารอ้างอิง

- อุทยานแห่งชาติภูเรือ. ข้อมูลอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2557. ได้จาก : <http://www.dnp.go.th/parkreserve/forprint.asp?tpid=33&lg=1> Sep.28, 2014.
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ได้จาก : <http://www.dnp.go.th/otec/application/application.htm> Sep.1, 2014.

- American Water Works Association/ American Public Works Association/Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22<sup>nd</sup> ed. Washington, D.C.; 2012.
- นิภาพร ชุดมันต์. การออกแบบการทดลองเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 มหาสารคาม: หจก.อภิชาติการพิมพ์; 2559.
- อนันต์ชัย เชื่องธรรม. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537). ออกตามความในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537.
- รพีพรรณ เพ็ชรอยู่, เกศสุดา เป็ญพร. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง. วิจัยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชุมชน. หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.
- แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นภารณ ฐานะกาญจน์. ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่นันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติ เօราวัน. คณานวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์; 2547.
- นพมาศ นิพนธ์กิจ. การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี และชีวิทยา บริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.
- วงศ์รังค์ ช่องกลิน และชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง. คุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน เมืองจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2548; 13(1): 37-44.
- พชรี บุญศิริ, ประดิษฐ์ สุนธรรมวินท์, เปรมใจ อาเร็จตรา นุสรณ์, ร薇 หาญแพชญ และรดา สุทธิธรรม. คุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2551; 13(1):153-162.